



Veselības inspekcija

Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu „Vakarbuļļi” un „Daugavgrīva” ūdens apraksts



3.0 versija

Rīga, 2017

Satura rādītājs

Ievads.....	3
Peldvietu ūdens kvalitātes kritēriji	4
Peldvietu ūdens aprakstā lietotie termini	6
Peldvietu ūdens aprakstā biežāk lietotie saīsinājumi.....	8
1. PELDVIETU ŪDENS, PLUDMALES UN APKĀRTNES APRAKSTS.....	9
1.1. Peldvietu vispārējs apraksts.....	9
1.2. Peldvietu izvēles pamatojums un monitoringu punktu atrašanās vietas.....	10
1.3. Peldvietu ūdens kvalitāte.....	12
2. FIZIKĀLI ĢEOGRĀFISKAIS, HIDROLOGISKĀS UN PIEKRastes RAKSTUROJUMS	15
2.1. Rīgas jūras līča fizikāli ģeogrāfiskais raksturojums	15
2.2. Piekraistes ūdeņu hidroloģisko īpašību raksturojums.....	18
2.3. Daugavgrīvas salas piekrastes zonas apraksts, zemes lietošanas veidi un ietekme uz peldvietu ūdens kvalitāti.....	20
3. HIDROĶIMISKĀS UN EKOLOGISKĀS KVALITĀTES RAKSTUROJUMS	24
4. PIESĀRNOJUMA AVOTU RAKSTUROJUMS.....	27
4.1. Piesārņojums no Daugavas.....	28
4.2. Piesārņojums no Rīgas notekūdeņu bioloģiskās attīrišanas stacijas „Daugavgrīva” notekūdeņu dzīlūdens izlaides	31
5. MAKROAĻGU UN FITOPLANKTONA AĻGU, T.SK. ZILAĻGU IZPLATĪŠANĀS IESPĒJAS	32
SECINĀJUMI.....	33
Izmantotā literatūra.....	34

Ievads

Latvija ir bagāta ar ūdeņiem, un liela daļa ezeru un upju, kā arī jūras piekraste vasarā tiek izmantota atpūtai un peldēšanai. Ūdens kvalitāte ir viens no būtiskākajiem vides faktoriem, kas ietekmē cilvēku veselību tiem peldoties. Rekreācijai izmantojamo ūdeņu kvalitātes uzlabošana – tas ir gan visu to pašvaldību mērķis, kuru pārziņā ir peldvietu apsaimniekošana, gan arī valsts pārvaldes institūciju mērķis, kuras nodarbojas ar sabiedrības veselības un vides aizsardzības politikas jautājumiem. Labas kvalitātes peldūdeņi ir nozīmīgs katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti ietekmējošs faktors. *Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/7/EK (2006.gada 15.februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu* (turpmāk - direktīva 2006/7/EK) noteikts, ka katrā peldvietā, kurā peldas liels skaits cilvēku, ir jāsasniedz vismaz pietiekama ūdens kvalitāte. To, kāds peldētāju skaits ir uzskatāms par „lielu” vietējiem apstākļiem, nosaka par peldūdeņu pārvaldību atbildīgā institūcija – Veselības inspekcija sadarbībā ar vietējām pašvaldībām. Šobrīd Latvijā ir noteiktas 56 oficiālās peldvietas, kuras ir apstiprinātas 2017.gada 28.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 692.) 1.un 2.pielikumā. Šajās peldvietās tiek veikts ūdens kvalitātes monitorings un kvalitātes novērtēšana atbilstoši direktīvas 2006/7/EK prasībām, kuras Latvijas nacionālajā likumdošanā ir ieviestas ar Noteikumiem Nr. 692. Tāpat šajos noteikumos ir ieviesta direktīvas 2006/7/EK prasība, ka katras peldvietas ūdenim ir jāizstrādā ūdens apraksts (bathing water profiles). Saskaņā ar normatīvā akta prasībām, ūdens apraksti ir jāizstrādā Veselības inspekcijai sadarbībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Tie var attiekties uz atsevišķu peldvietu ūdeņiem vai uz viena ūdens objekta, kuri izdalīti atbilstoši Ūdens struktūrdirektīvas prasībām¹, blakus esošu peldvietu ūdeņiem. Pēc savas būtības ūdens apraksti ir kā daļa no upju sateces baseinu apgabalu pārvaldības plāniem, kuri izstrādāti saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvas prasībām.

¹ Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (Water Framework Directive)

Ūdens apraksts ietver detalizētu to faktoru analīzi, kas ietekmē vai varētu ietekmēt peldvietas ūdens kvalitāti ar mērķi paredzēt nepieciešamos pārvaldības pasākumus, kas ļautu nelabvēlīgo ietekmi novērst un peldvietām sasniegt vismaz pietiekamu ūdens kvalitāti četru kvalitātes klašu skalā – izcila kvalitāte, laba kvalitāte, pietiekama kvalitāte, zema kvalitāte. Vienlaikus veicamo pārvaldības pasākumu mērķis ir veicināt izcillas un labas ūdens kvalitātes peldvietu skaita palielināšanos. Normatīvie akti min šādus pārvaldības pasākumus attiecībā uz peldvietu ūdeni:

- peldvietu ūdens monitorings;
- peldvietu ūdens kvalitātes novērtēšana;
- peldvietu ūdens klasificēšana;
- tā piesārņojuma iemeslu noteikšana un novērtēšana, kas var ietekmēt peldvietu ūdeņus un pasliktināt peldētāju veselību;
- sabiedrības informēšana;
- pasākumu veikšana, lai novērstu peldētāju pakļaušanu piesārņojumam;
- pasākumu veikšana, lai samazinātu piesārņojuma risku.

Peldvietu „Daugavgrīva” un „Vakarbuļi” ūdens aprakstu ir izstrādājuši Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Sabiedrības veselības uzraudzības nodāļas speciālisti sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Ūdens daļas speciālistiem.

Peldvietu ūdens kvalitātes kritēriji

Atbilstoši direktīvas 2006/7/EK prasībām, peldvietu ūdens kvalitāte tiek vērtēta pēc mikrobioloģiskās kvalitātes kritērijiem, kā arī tiek ņemta vērā zilaļgu masveida savairošanās peldvietā, ja tāda ir notikusi. Līdz ar to arī peldvietu ūdens apraksti vispirms ir vērsti uz to, lai saprastu, cik liela ir iespēja peldvietā nonākt fekālajiem noteikūdeņiem, kā arī novērtēt faktorus, kas var veicināt zilaļgu masveida savairošanos – t.s. ūdens „ziedēšanu”.

Kā fekālā piesārņojuma indikatori ir izvēlēti Escherichia coli (E.coli) un zarnu enterokoki. Peldvietas ūdens kvalitātes novērtēšana tiek veikta divos etapos:

- Operatīvais novērtējums pēc katras paraugu ņemšanas reizes²;
- Peldvietas ūdens kvalitātes novērtējums ilglaicīgā perspektīvā kopumā, kuras mērķis ir noteikt pastāvīgos riskus, kas pasliktina vai var pasliktināt ūdens kvalitāti un apdraudēt cilvēka veselību.

Veicot operatīvo novērtējumu, tiek vērtēti mikrobioloģisko rādītāju robežlielumu pārsniegumi katrā individuālajā ūdens paraugā, lai pieņemtu lēmumu par peldēšanās aizliegšanu vai neieteikšanu peldēties. Peldvietas ūdens kvalitātes operatīva novērtēšana pamatojas uz eksperta slēdzienu par mikrobioloģiskā piesārņojuma lielumu un raksturu:

- **Nav ieteicams peldēties**, ja *E.coli* skaits ir lielāks par 1000, bet nepārsniedz 3000 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens un/vai *zarnu enterokoku* skaits pārsniedz 300, bet nepārsniedz 500 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens;
- **Aizliegts peldēties**, ja *E.coli* skaits ir lielāks par 3000 mikroorganismu šūnām 100 ml ūdens un/vai *zarnu enterokoku* skaits pārsniedz 500 mikroorganismu šūnas 100 ml ūdens.

Peldēšanās nav pieļaujama, ja ūdenī ir vērojama arī pārmērīga zilalģu savairošanās.

Jūras piekrastes ūdeņu peldvietu ūdens kvalitātes ilglaicīgais novērtējums ir jāveic atbilstoši direktīvas 2006/7/EK un noteikumu Nr. 692 prasībām, **ņemot vērā četru pēdējo peldsezonu datus** un piemērojot statistiskās analīzes kritērijus, kas doti 1.tabulā.

² Direktīva 2006/7/EK neprasā peldūdeņu kvalitātes operatīvu novērtēšanu, tāpēc tiek piemēroti izstrādātie nacionālie kritēriji, lai papildus aizsargātu peldētāju veselību

1.tabula

Jūras piekrastes peldvietu ilglaicīgās kvalitātes kritēriji³

N.p. k.	Rādītājs	Izcila kvalitāte	Laba kvalitāte	Pietiekama kvalitāte
1.	Zarnu enterokoki (KVV/100 ml)	100 ⁽¹⁾	200 ⁽¹⁾	185 ⁽²⁾
2.	Escherichia coli (KVV/100 ml)	250 ⁽¹⁾	500 ⁽¹⁾	500 ⁽²⁾

Piezīmes: KVV – kolonijas veidojošās vienības

⁽¹⁾ Pamatojoties uz 95.procentiles novērtēšanu

⁽²⁾ Pamatojoties uz 90.procentiles novērtēšanu

Peldvietu ūdens aprakstā lietotie termini

Biogēnās vielas – ķīmiskie elementi (slāpeklis, fosfors, ogleklis, silīcijs, sērs), kas ir vitāli nepieciešami organismu dzīvības norisēm. Ūdenī sastopami minerālsāļu un organisko savienojumu veidā. Rodas, augu un dzīvnieku atliekām sadaloties, vai tiek ieskaloti ūdenstilpēs ar sniega un lietus ūdeņiem.

Eitrofikācija - augu barības vielu (biogēnu) daudzuma palielināšanās dabisko procesu rezultātā vai cilvēka darbības ietekmē.

Ekoloģiskās un ķīmiskās kvalitātes rādītāji — ūdensobjekta hidroloģiskās, bioloģiskās, fizikālās un ķīmiskās īpašības, pēc kuru kvantitatīvajām vai kvalitatīvajām vērtībām var spriest par ūdeņu kvalitāti.

Izkliedētais piesārņojums – piesārņojums, kad no piesārņojošā objekta ūdenstilpē vielas ieplūst nevis kādā konkrētā punktā, bet ir izkliedētas gar ūdenstilpes krastiem. Izkliedētais piesārņojums aptver plašas teritorijas, un tas ir saistīts ar urbanizētajām teritorijām, satiksmi, atmosfēras piesārņojumu un lauksaimniecības zemes izmantošanu. Izkliedētā piesārņojuma apjomus nosaka un ietekmē galvenokārt zemes lietošanas veidi teritorijā, kā arī centralizētai noteikūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmai nepieslēgto iedzīvotāju radītais piesārņojums.

³ 2017.gada 28.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”, 5.pielikums

Monitorings - regulāri novērojumi laikā un telpā, saskaņā ar noteiktu programmu un pēc vienotas metodikas, kuru mērķis ir sekot kāda procesa norisei.

Monitoringa vieta ir vieta peldvietu ūdeņos, kur tiek nemti ūdens paraugi un kur tiek gaidīta lielākā daļa peldētāju, un/vai kur ir paredzams lielākais piesārņojuma risks saskaņā ar peldvietas ūdens aprakstu.

Noteces apjoms ir ūdens daudzums, kas izplūst caur upes šķērsgriezumu noteiktā laika periodā (diennaktī, mēnesī, gadā).

Piesārņojums attiecībā uz peldūdeņiem ir mikroorganismu un/vai citu organismu piesārņojums vai atkritumi, kas ietekmē peldvietu ūdens kvalitāti un rada apdraudējumu peldētāju veselībai.

"Peldēties atlauts" - ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām ūdens kvalitātes prasībām. Peldēties var droši.

"Peldēties nav ieteicams" - jāuztver kā brīdinājums, ka ūdens kvalitāte konkrētajā vietā neatbilst kādam no kvalitātes kritérijiem. Šādās vietās nevajadzētu peldēties bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar imūnsistēmas vai citām nopietnām veselības problēmām.

"Peldēties aizliegts" – pastāv liela iespēja, ka peldūdenī var atrasties, vai atrodas slimības izraisošie mikroorganismi, vai ir peldētāju veselību apdraudošs ķīmisks piesārņojums, vai arī ūdenstilpē var būt vai ir konstatēta pārmērīga zilaļgu savairošanās.

Peldvieta - peldēšanai paredzēta labiekārtota vieta vai arī jebkura vieta jūras piekrastē un pie iekšzemes ūdeņiem, kurā peldēšanās ir droša un nav aizliegta un kuru iedzīvotāji izmanto atpūtai peldsezonas laikā.

Peldse zona - peldēšanai labvēlīga sezona, kuru nosaka attiecīgi laika apstākļi un kurā ir gaidāms liels peldētāju skaits. Latvijā peldse zona ir no 15.maija līdz 15. septembrim.

Pludmale – jūras, ezera vai upes krasta teritorija starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija.

Peldvietas ūdens — jūras piekrastes ūdeņu un iekšzemes ūdeņu teritorija peldvietā, kuru iedzīvotāji izmanto peldēšanai.

Punktveida piesārņojums – piesārņojums, ko rada objekts, piesārñojošās vielas un notekūdeņus novadot konkrētā ekosistēmas punktā. Ūdens piesārņojuma punktveida avoti ir notekūdeņu izplūdes no pilsētām un citām apdzīvotām vietām vai ražošanas uzņēmumiem, kas tiek ievadīti ūdenstecēs vai ūdenstilpnēs, dažādu produktu lokālas

izplūdes avāriju gadījumos, piemēram, naftas produktu noplūde no cauruļvadiem, kā arī piesārņotas vietas.

Sateces baseins - teritorija, no kurās upē un tās pietekas vai ezers saņem ūdeni.

Upju baseinu apgabals – sauszemes un jūras teritorija, ko veido vienas upes vai vairāku blakus esošu upju baseini, kā arī ar tiem saistītie pazemes ūdeņi un piekrastes ūdeņi.

Ūdens apmaiņas periods - laiks, kurā ūdenstilpes ūdens pilnībā nomainās. Ūdens apmaiņas periods ezeriem tiek noteikts pēc ezera tilpuma/dziļuma un pieplūstošā/aizplūstošā ūdens daudzuma.

Ūdens monitoringa stacija – ģeogrāfisks punkts ar noteiktām koordinātēm (uz upes vai ezera), kurā regulāri tiek ņemti paraugi un izdarīti mērījumi ar mērķi noskaidrot ūdens kvalitāti.

Virszemes ūdensobjekts – nodalīts un nozīmīgs virszemes ūdens hidrogrāfiskā tīkla elements: ūdenstece (upe, strauts, kanāls vai to daļa), ūdenstilpe (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai to daļa), kā arī pārejas ūdeņi vai piekrastes ūdeņu posms.

“Zilaļgu izplatīšanās” ir pārmērīga zilaļgu savairošanās (t.s. ūdens „ziedēšana”), aļģēm ūdenī veidojot biezu, netīri zilganzaļu masu, putas vai „paklāja” veidā sedzot ūdens virsmu.

Peldvietu ūdens aprakstā biežāk lietotie saīsinājumi

Saīsinājums	Skaidrojums
BSP ₅	Bioloģiskais skābekļa patēriņš 5 dienu laikā
ES	Eiropas Savienība
N _{kop}	Kopējais slāpeklis
LVĢMC	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
m.B.S. (meters Baltic Sea level)	Augstuma atzīme attiecībā pret vidējo Baltijas jūras līmeni
MK	Ministru Kabinets
P _{kop}	Kopējais fosfors
PSV	Praktiskā sāļuma vienība
UBA	upju baseinu apgabals
LHEI	Latvijas Hidroekoloģijas institūts

1. PELDVIETU ŪDENS, PLUDMALES UN APKĀRTNES APRAKSTS

1.1. Peldvietu vispārējs apraksts

Peldvietu nosaukums un ID numurs	Peldvietu atrašanās vieta	Admin. teritorija	Koordinātes (ETRS89 sistēmā)	Ūdensobjekta kods	Pludmales /piekrastes zonas garums	Maksimālais peldētāju skaits peldsezonas laikā (dienā)	Labiekārtojuma raksturojums	Atbildīgā pašvaldība, Kontaktinformācija	Atbildīgā institūcija par peldvietu uzraudzību un kontroli, kontaktinformācija
Peldvieta „Vakarbulļi”, LV 0060100009	Rīgas jūras līcis, Daugavgrīvas (Bullu) salas, dienvidrietumu daļā, tuvāk Lielupes ietekai jūrā, Ilmeņa ielas galā.	Latvija, Rīga, Vakarbulļi	Z platus $57^{\circ}02'04''$ / A garums $23^{\circ}96'53''$	Pārejas ūdensobjekts	800 m	500 - 600, labos laika apstākļos ≤ 1200	Pludmalēs ir izvietotas atkritumu urnas. Regulāri tiek aizvēktas alģes un citi pludmalē izskalotie sārni. Ir pieejamas pārvietojamās biotualetes, ģerbtuves, bērnu rotaļu laukumi, volejbola, futbola, basketbola laukumi.	Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, Eduarda Smilga iela 46 tel. 67012284, pi@riga.lv	Veselības inspekcija, Rīga, Klijānu iela 7 tel. 67081546, vide@vi.gov.lv mājas lapa: www.vi.gov.lv
Peldvieta „Daugavgrīva” (Bullu salas peldvieta) LV 0060100010	Rīgas jūras līcis, Daugavgrīvas salas austrumu pusē, tuvāk Daugavai.		Z platus $57^{\circ}04'08''$ / A garums $24^{\circ}00'08''$		600 m	500 - 600, labos laika apstākļos ≤ 1000			

1.2. Peldvietu izvēles pamatojums un monitoringu punktu atrašanās vietas.

Peldvietas „Vakarbuļi” un „Daugavgrīva” atrodas Daugavgrīvas (Buļļu) salā, posmā no Lielupes ietekas jūrā līdz Daugavgrīvai (bākai). Peldvieta „Vakarbuļi” atrodas Daugavgrīvas salas dienvidrietumu daļā, tuvāk Lielupes ietekai jūrā, Ilmeņa ielas galā. Peldvieta „Daugavgrīva” atrodas vairāk salas austrumu pusē, tuvāk Daugavai.

Peldvietas ir šobrīd visintensīvāk izmantotās peldvietas tuvākajā apkaimē un tajās uzturas daudz peldētāju. Peldvietas kļuvušas iecienītas, jo ir:

- ērta piekļuve pludmalei (ir koka laipas, gājēju celiņi), tīra pludmales zona;
- drošs ūdenstilpes pamata reljefs;
- ar bojām norobežotas peldēšanas zonas;
- automašīnām stāvlaukums;
- pludmalē piedāvātas aktīvās atpūtas iespējas (ir rotaļu laukums bērniem, slidkalniņi, šūpoles, izveidoti sporta laukumi - aktīvas atpūtas cienītāji pludmalē var spēlēt volejbolu un futbolu);
- peldsezonas laikā tiek nodrošināta pludmales glābšanas dienesta darbība;
- invalīdiem iespējama viegla un netraucēta piekļūšana pludmalei.



1. attēls. Peldvietu atrašanās vietas un ūdens paraugu ņemšanas vietas (avots: <http://kartes.lgia.gov.lv>).


Peldvietu monitoringa punkti atrodas tieši peldvietās un to koordinātes ir:

„Vakarbulļi” - $57^{\circ}02'04''$ Z platoms un $23^{\circ}96'53''$ A garums.

„Daugavgrīva” - $57^{\circ}04'08''$ Z platoms un $24^{\circ}00'08''$ A garums.

Tīmekļvietnē <https://riga.lv> ir izveidota noderīga karte, kurā ir aprakstīts, kā visērtāk nokļūt līdz pludmalei ar sabiedrisko transportu.

<https://riga.lv/lv/news/uz-pludmali-ar-sabiedrisko-transportu-detalizeta-transportu-karte?9132>

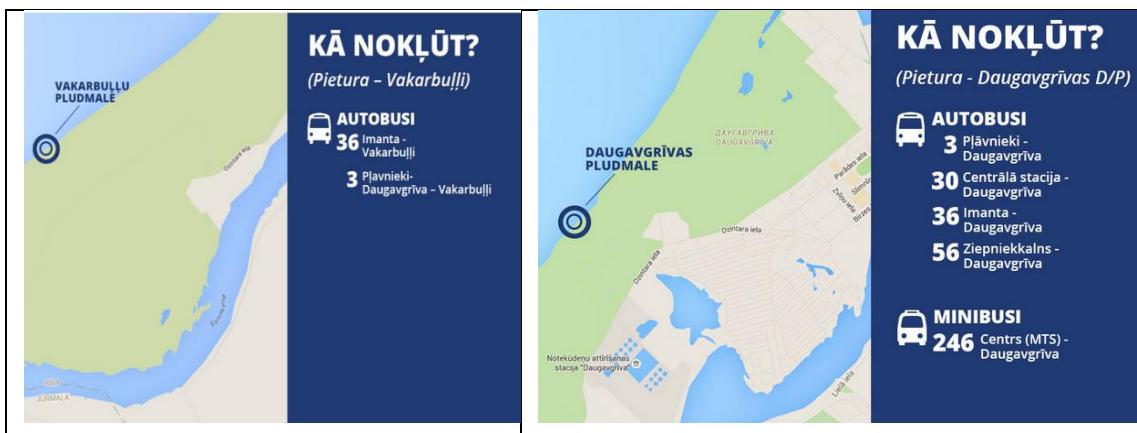

2. attēls. Peldvietu atrašanās vietas un karte ar norādēm, kā nokļūt līdz peldvietām ar sabiedrisko transportu. (avots: <https://riga.lv>).



3. attēls. Peldvieta „Vakarbulļi” (avots: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija).

1.3. Peldvietu ūdens kvalitāte

1. tabula.

Operatīvās mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums

Peldvieta „Vakarbulļi”				
Gads	Kvalitāte	Paraugu skaits	Neatbilstoši paraugi, %	Piezīmes
2002	😊	33	3%	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2003	😢	36	2.8%	Ireizi ieteikts nepeldēties palielināta fekālo koliformu skaita dēļ.
2004	😢	36	30.6%	4 reizes ieteikts nepeldēties palielināta fekālo koliformu un kopējo koliformu skaita dēļ.
2005	😢	33	12.1	1 reizi ieteikts nepeldēties palielināta fekālo koliformu un kopējo koliformu skaita dēļ.
2006	😢	30	50%	2 reizes ieteikts nepeldēties palielināta fekālo koliformu un kopējo koliformu skaita dēļ.
2007	😊	30	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2008	😊	10	10	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2009	😊	5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu

2010		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2011		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2012		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2013		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2014		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2015		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2016		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2017		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu

- laba kvalitāte - slikta kvalitāte

Peldvietā „Daugavgrīva” ūdens kvalitātes monitoringu valsts monitoringa programmas ietvaros Sabiedrības veselības aģentūra¹¹ (SVA) uzsāka tikai 2006. gadā.

2. tabula.




Peldvietas „Daugavgrīva” ūdens operatīvās mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums



Peldvieta „Daugavgrīva” (Bullu salas peldvieta)				
Gads	Kvalitāte	Paraugu skaits	Neatbilstoši paraugi, %	Piezīmes
2006		30	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2007		30	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2008		10	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2009		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2010		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2011		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2012		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2013		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2014		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2015		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2016		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu
2017		5	0	Peldēties bija atļauts visu peldsezonu

Ilglaicīgās mikrobioloģiskās kvalitātes novērtējums, izmantojot ES direktīvas 2006/7/EK kritērijus

Peldvietu „Vakarbulļi” un „Daugavgrīva” ūdeni, pamatojoties uz visiem mērījumu datiem par pēdējiem 4 gadiem, var klasificēt kā **izcīlas** kvalitātes ūdeni gan pēc E. Coli , gan pēc zarnu enterokoku rādītāja.

3. tabula.

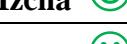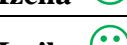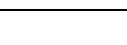Peldvieta „Vakarbulļi”			
Gads	Pēc E Coli	Pēc e nterokokiem	Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte
2011	Izcila	Izcila	Izcila 
2012	Izcila	Izcila	Izcila 
2013	Izcila	Izcila	Izcila 
2014	Izcila	Izcila	Izcila 
2015	Izcila	Izcila	Izcila 
2016	Izcila	Izcila	Izcila 
2017	Izcila	Izcila	Izcila 

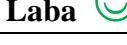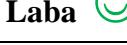Peldvieta „Daugavgrīva” (Bulļu salas peldvieta)			
Gads	Pēc E Coli	Pēc enterokokiem	Kopējā mikrobioloģiskā kvalitāte
2011	Izcila	Laba	Laba 
2012	Laba	Izcila	Laba 
2013	Izcila	Izcila	Izcila 
2014	Laba	Izcila	Laba 
2015	Laba	Izcila	Laba 
2016	Izcila	Izcila	Izcila 
2017	Izcila	Izcila	Izcila 

2. FIZIKĀLI ĢEOGRĀFISKAIS, HIDROLOGISKAIS UN PIEKRastes RAKSTUROJUMS

2.1. Rīgas jūras līča fizikāli ģeogrāfiskais raksturojums

Vakarbuļļu un Daugavgrīvas pludmales atrodas Rīgas jūras līča dienvidu piekrastē (4.att.).



4. attēls. Peldvietu „Vakarbuļļi” un „Daugavgrīva” atrašanās vieta Rīgas jūras līča teritorijā (avots: <http://kartes.lgja.gov.lv>).

Rīgas jūras līcis ir līcis Baltijas jūrā starp Latviju un Igauniju. Līča platība ir aptuveni $18\ 000\ km^2$, lielākais dzīlums - 67 m (Mērsraga muldā), vidējais dzīlums - 26 m. Tas ir seklākais no lielajiem Baltijas jūras līciem. Līča lielākais garums ir 174 km, bet platus 137 km. Rīgas jūras līča piekraste stiepjas ~ 308 km garumā.

Rīgas jūras līcis ir ovālas formas. Līci no Baltijas jūras atdala Kurzemes pussala un Igaunijas salu grupa, kurā ietilpst Sāremā (Sāmsala), Hījumā, Muhu un Vormsi. Ar jūras ziemeļdaļu līci savieno sekls Muhu jūras šauruma (Monzunda) baseins.

Rietumos Rīgas līci ar Baltijas jūru savieno Irbes jūras šaurums, kura platus ir vidēji 30 km, bet garums no Ovišiem līdz Kolkasragam - 60 km. Uz rietumiem no Kolkas ir šauruma lielākie dzīlumi - vidēji 32 līdz 35 metri, bet mazākie uz sliekšņa starp Ovišiem un Sirvi, kur sēkļu rindā dzīlums lielākoties nedaudz pārsniedz 10 metrus un tikai sliekšņa vidū kuģu ceļa virzienā uz Miķeļbāku ir neliela zemūdens grava, kurā dzīlums ir vidēji 20 līdz 22 metri. Šī sliekšņa minimālais šķērsgriezums ir

379 600 m². Šo šķērsgriezumu arī var uzskatīt par Rīgas jūras līča dabisko robežu ar Baltijas jūru.

Lielākās upes, kas ietek Rīgas jūras līcī ir Daugava, Gauja, Lielupe, Salaca un Pērnava. Rīgas līcī atrodas Ķīlu sala (Kihnu), Roņu sala (Ruhnu) un vairākas sīkākas saliņas.

Saldūdeņu pieplūde no visām upēm, kas ietek Rīgas jūras līcī, vidēji ir 31,2 km³ gadā (viena pati Daugava dod 21,0 km³, kas ir 67% no visas gada saldūdens pieplūdes). Ja upju pietece sadalītos vienmērīgi pa visu Rīgas jūras līča virsu, vidēji gadā ūdens paceltos par 191 cm.

Ūdens starp Rīgas jūras līci un Baltijas jūru cirkulē galvenokārt caur Irbes jūras šaurumu. Ūdens daudzums, kas ienāk vai iziet pa Muhu jūras šaurumu, sasniedz tikai apmēram 10% no ūdens daudzuma, kas plūst caur Irbes jūras šaurumu. Ūdens apmaiņu pa Irbes šaurumu nosaka galvenokārt vējš.

Pulsējot ūdenim pa Irbes jūras šaurumu turp un atpakaļ, Rīgas jūras līcī veidojas noteiktas ūdens cirkulācijas sistēmas, kas regulāri atkārtojas. Līcī veidojas divi lieli, gan ļoti lēni, ūdens masu riņķojumi; viens līča centrālajā daļā, otrs - līča dienviddaļā. Vēja straumju rezultātā Rīgas jūras līcis caur Irbes jūras šaurumu saņem no Baltijas jūras un atdod atpakaļ tikai 184 km³ ūdens gadā. Tā kā viss līča tilpums ir 424 km³, var teikt, ka caur Irbes jūras šaurumu gada laikā atjaunojas 44% līča tilpuma, kas atbilst 13 m biezam ūdens slānim. Ja ir stipras vētras, ūdens apmaiņa sasniedz 242 km³ gadā, bet gados, kad ir vāji vēji - tikai 150 km³. Visintensīvāk ūdens apmainās gada sākumā un beigās, bet vismazāk gada vidū.

Vakarbuļu un Daugavgrīvas peldvietas

Vakarbuļu un Daugavgrīvas peldvietas ir Baltijas jūras, Rīgas jūras līča dienvidu daļas peldvietas, kuras atrodas Rīgas pilsētas teritorijā, Kurzemes rajonā. Abas Daugavgrīvas salas peldvietas ir nozīmīgas Rīgas iedzīvotāju atpūtas vietas. Vakarbuļu peldvietai jau vairākus gadus tiek piešķirts Starptautiskā Vides Izglītības fonda (FEE) godalga Zilais karogs, kas norāda uz pludmales tīrību, drošību un attīstītu infrastruktūru. Vakarbuļu un Daugavgrīvas peldvietas atrodas dabas parka „Piejūra” teritorijā. Dabas liegumi „Vakarbuļi” un „Daugavgrīva” Rīgas pilsētas teritorijā ir daļa no dabas parka teritorijas kā dabas lieguma zona. Pelēkās kāpas, kā arī embrionālās kāpas un priekškāpas ir Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi.

Daugavgrīvas (Bullu) sala, kurā atrodas abas peldvietas, ir ziemeļaustrumu un dienvidrietumu virzienā izstiepta sala Rīgas pilsētas ziemeļrietumos, kas atrodas starp Rīgas līci un Bullupi. Ziemeļaustrumos to norobežo Daugava, bet dienvidrietumos Lielupe. Daugavgrīvas salas garums ir ~9 km, tās platums ir ~1–2 km. Mūsdienās tā ir viena no lielākajām Latvijas salām.

No Lielupes ietekas jūrā līdz Daugavgrīvai (bākai) raksturīga pastāvīgi smilšaina, mainīga platura rekreācijai piemērota smilšu pludmale. Ap 1 km garā iecirknī no Lielupes ietekas uz austrumiem, pludmales platums parasti ir 20–35 m robežās. Pārējā salas krasta joslā līdz pat Bolderājas ūdens attīrišanas iekārtu trases izvadam jūrā (ceļš uz jūru), pateicoties smilšu pienesei no Lielupes puses, kā arī no Daugavas puses, pludmale sasniedz 40–70 m platumu. Pēdējo 3 līdz 4 gadu laikā pludmales augstajā sausajā daļā izveidojās jauna līdz 2 m augsta priekšķapa.

Peldvietas „Vakarbuļji” un „Daugavgrīva” teritorijas ir labiekārtotas (ir pārgērbšanās kabīnes, biotletes, soliņi, iekārtotas aktīvās atpūtas zonas un mierīgās atpūtas zonas) un peldsezona laikā pludmales tiek nodrošinātas ar glābšanas dienestu, pieejams pirmās palīdzības un dzīvības glābšanas ekipējums.

Peldvieta „Daugavgrīva”, kura atrodas lieguma zonā ir visiecienītākā to iedzīvotāju vidū, kas dzīvo Daugavgrīvas un Bolderājas teritorijā, kā arī te atpūšas iedzīvotāji no visiem Rīgas rajoniem, kuri izmanto iespēju atbraukt ar sabiedrisko transportu. Peldvietai „Daugavgrīva” 2010.gadā tika piešķirts Nacionālais peldvietu kvalitātes sertifikāts.



4. **attēls.** Peldvieta „Daugavgrīva” (avots: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija).

Vakarbuļļu un Daugavgrīvas pludmales cauru gadu ir lieliski piemērotas pastaigām un nūjošanai gan pa liedagu, gan pa koka laipām kāpās.

Vējainā laikā ārpus peldvietām iespējams kaitot un vindsērfingot.



5. attēls. Peldvieta „Vakarbuļļi” (avots: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija).

2.2. Piekrastes ūdeņu hidroloģisko īpašību raksturojums

Peldvietu „Vakarbuļļi” un „Daugavgrīva” ūdens atrodas pazemināta sāluma zonā, kura saskaņā ar ūdens struktūrdirektīvu noteikta par vienīgo Latvijas pārejas ūdensobjektu Rīgas jūras līcī, Daugavas, Lielupes un Gaujas grīvu tuvumā, līča dienviddaļā.


Ūdens virsējā slāņa gada vidējais sālums Rīgas līcī ir 6,26 %, bet pārejas ūdensobjekta ārējā robeža nosakāma kā 4,7 % izohalīna.

Piekraistes ūdensobjekta ārējā robeža ir izliekta līnija, kas savieno punktus ar ģeogrāfiskām koordinātām⁴: 56°58.80'N; 23°33.50'E (krasts pie Bigauņciema), 57°04.25'N; 23°38.50'E, 57°14.00'N; 23°53.80'E, 57°15.45'N; 24°22.20'E, un 57°15.20'N; 24°24.10'E (krasts pie Inčupes grīvas Saulkrastos). Pārejas ūdensobjekta

⁴ Pārejas ūdensobjekta jūras robežu ģeogrāfiskās koordinātas Austrumu garums (GGMMSS - grādi (G), minūtes (M), sekundes (S)).

Pārejas ūdensobjekta jūras robežu ģeogrāfiskās koordinātas Ziemeļu platumis (GGMMSS - grādi (G), minūtes (M), sekundes (S)).

krasta līnijas garums – 64,63 km. Pārejas ūdensobjekta specifisko ekosistēmu nosaka sajaukšanās zonas klātbūtnē. Tai raksturīga saldūdens un jūras sugu klātbūtnē planktonā un bentosā, paaugstināta neorganisko barības vielu, izšķīdušo un suspendēto organisko vielu koncentrācija un piesārņojuma slodze no Daugavas, Lielupes un Gaujas sateces baseiniem. Pārejas ūdensobjekta vidējais dzīlums ir 22 m. Pēc ūdens vertikālās sajaukšanās rakstura šis ūdensobjekts klasificējams kā daļēji stratificēts. Pārejas ūdensobjekts kopīgi piederīgs Daugavas, Lielupes un Gaujas apgabaliem.

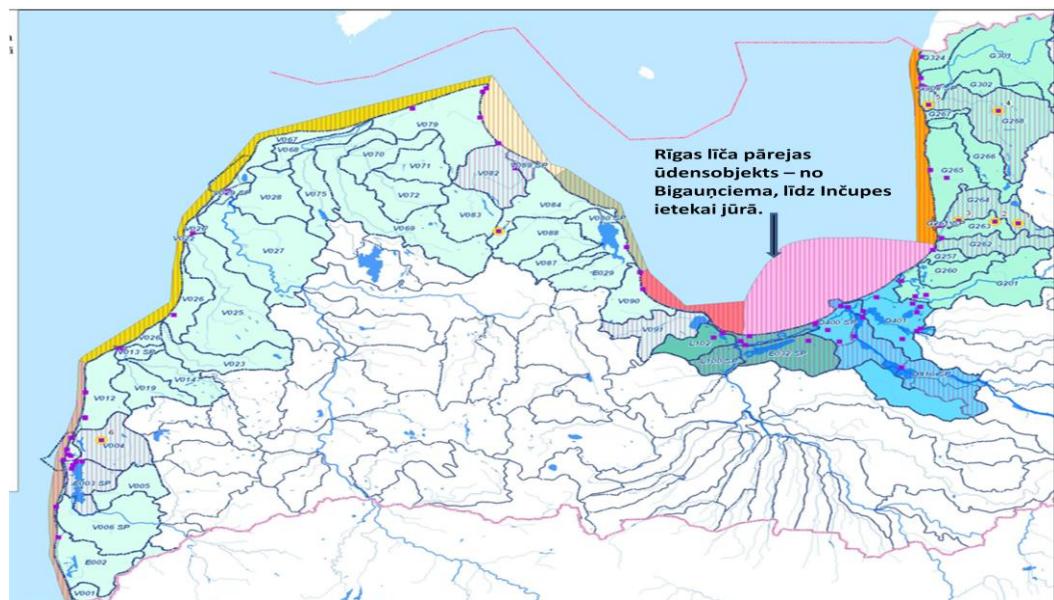

6. attēls. Rīgas jūras līča pārejas ūdensobjekts⁵

Peldvietas gultnes struktūra un substrāts	Peldvietās grunts ir taisna, līdzena bez bedrēm, ar smalku, baltu smiltri, vietām ar grants (oļu) nogulumu.
Straumju virziens, ātrums	Lielākoties straumes nav pastāvīgas, bet atkarīgas no vēja virziena. Parasti plūst paralēli krastam. Pie Z, ZA, A DA, D vējiem straumes parasti plūst R un ZR virzienā. Pie DR, R un ZR vēja straumes parasti plūst uz DA un A. Straumes ātrums ir atkarīgs no vēja stipruma – viegla vēja laikā straumes ātrums ir 5-8 cm/s, vētras laikā var sasniegt 15-25 cm/s, bet stiprā vētrā var pārsniegt ātrumu 1 m/s.
Dzīlums peldvietā	Dzīlums peldvietās palielinās pakāpeniski, pie bojām, kuras izvietotas peldvietās, dzīlums sasniedz 1.8 m.

⁵ Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātais Vides pārskata projekts.

Rīgas jūras līča ūdenslīmeņu izmaiņas

Rīgas jūras līča ūdenslīmeņu izmaiņas veidojas vairāku faktoru ietekmē. Atkarībā no tiem, ūdenslīmeņu izmaiņas iedalāmas ilglaicīgās (sezonas, gadu daudzgadīgās) un īslaicīgās (dažu stundu, dienu).

Ilglaicīgās izmaiņas notiek lēni. Tās ietekmē pasaules okeāna līmeņa celšanās, sauszemes noteces lielākās izmaiņas, kā arī zemes garozas grimšana. Vidējais jūras ūdenslīmenis Rīgas līča dienvidos (Daugavgrīvas rajonā) pēdējo 120 gadu laikā ir cēlies apmēram par 30 cm. Intensīvākā ūdenslīmeņa celšanās vērojama pēdējo 10-14 gadu laikā.

Īslaicīgās izmaiņas notiek paisuma un bēguma, seišveida svārstību un sinoptisko izmaiņu rezultātā. Svarīgākās ir īslaicīgās ūdenslīmeņu izmaiņas, kas veidojas vēju rādītajos jūras ūdeņu uzplūdos un atplūdos.



7. attēls. Pludmale „Vakarbuļļi” (avots: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija).

2.3. Daugavgrīvas salas piekrastes zonas apraksts, zemes lietošanas veidi un ietekme uz peldvietu ūdens kvalitāti.

Daugavgrīvas salā, skaitot no Rīgas līča iekšzemes virzienā, izdalās šādas tagadējā reljefa joslas: pludmale, priekškāpu josla, deflācijas reljefa josla ar sausieņu pļavām,

pazeminājumu josla ar pļavām, krūmājiem un niedrājiem, Vakarbuļļu un Rītabuļļu kāpu pauguru un grēdu josla.

Daugavgrīvas salas lielākā daļa, kas ietilpst dabas parka „Piejūra” teritorijā ir jauns reljefa veidojums, kas radies pateicoties Daugavas gultnes regulēšanai (izbūvējot dambjus un molus) pēdējo 300 gadu laikā. Kartogrāfiskā materiāla analīze liecina, ka pirms 300 gadiem tagadējās Daugavgrīvas salas vietā bija šaura, dažus 100 m plata akumulatīva smilšu strēle, kas sākās no Jūrmalas, ietvēra tagadējo Vakara un Rītabuļļu kāpu joslu, Daugavgrīvas cietoksnī starp Buļļupi (tajā laikā Lielupi, kas ieteceja Daugavā) un jūru.

Daugavgrīvas salas rietumu daļā (no Lielupes līdz bijušajai padomju armijas radiolokācijas daļai, attīrišanas iekārtu dīķerim) stiepjas relatīvi zema (1,2–2 m) dažus desmitus līdz 100–200 m plata josla ar sīkiem kāpu pauguriem un slapjām ieplakām ar alkšņu – bērzu audzēm. Šī josla iezīmē jūras krastu (pludmali) pirms 200–300 gadiem. Austrumu virzienā zemā josla paplašinās līdz vairākiem simtiem metru. Te izplatīti niedrāji ar sekliem ezeriņiem. No armijas daļas teritorijas uz austrumiem aiz priekškāpu joslas iekšzemes virzienā seko viļņots smilšains līdzenumms ar ieplakām.



8. attēls. Daugavgrīvas salas R daļa (autors: J. Kluša, www.daba.dziedava.lv).


Daugavgrīvas salas R daļas kāpu josla no Vakarbuļļiem līdz Rītabuļļiem veido dabisku cilvēku maz pārveidotu, neapbūvētu ainavu. Vienīgi Rītabuļļos tā tiek pastiprināti, sevišķi gar Buļļupi, apbūvēta. Atsevišķas kāpas sasniedz 4–8 m relatīvo augstumu, bet atsevišķu pauguru virsotnes paceļas 10 –17 m vjl. Tie ir augstākie dabiskie reljefa punkti Daugavgrīvas salā.

No a/s „Bolderāja” ūdens attīrišanas iekārtu izvada uz Daugavgrīvas bākas pusi pludmale krasī sašaurinās līdz 15–20 m, kļūst stāva, smiltis kļūst rupjākas. Te sākas vētrās pastāvīgā krasta noskalošanas josla.

Kopumā Daugavgrīvas salas krasta joslā no Lielupes 1 km robežās dominē krasta ģeoloģisko procesu dinamiskā līdzsvara apstākļi ar epizodisku priekškāpas eroziju. Salas vidusdaļā- smilšu akumulācija, pludmales un priekškāpu pastiprināta veidošanās un paplašināšanās, bet austrumu daļā – erozija. To apstiprina jūras krasta procesu sistemātiskie monitoringa dati un priekškāpu stāvoklis.

Gar Daugavgrīvas lieguma austrumu malu, kur padomju laikā paplašinot Bolderājas kuģu remontu rūpnīcas teritoriju, ar uzskalotām smiltīm un būvgružiem, tika aizbērta niedrāju josla ar seklajiem ezeriņiem, izveidojās sausieņu pļavas ar retām augu sugām, kas tagad pastiprināti aizaug krūmiem.

Kā redzams 9. attēlā, lielāko daļu piekrastes teritorijas veido meži un pusdabiskās teritorijas. Mākslīgās teritorijas (galvenokārt ceļi un hidrotehniskās būves) atrodas tuvāk Daugavas ietekai jūrā, Rīgas brīvostas teritorijas rajonā. Nemot vērā dominējošos zemes lietošanas veidus un to sadalījumu Daugavgrīvas salas pludmales apkaimē, piekrastes sauszemes zonas tiešā (izkliedētā piesārņojuma veidā) slodze uz peldvietas „Daugavgrīva” ūdens kvalitāti vērtējama kā būtiska, mazāk būtiska uz peldvietas „Vakarbuļļi” ūdens kvalitāti.

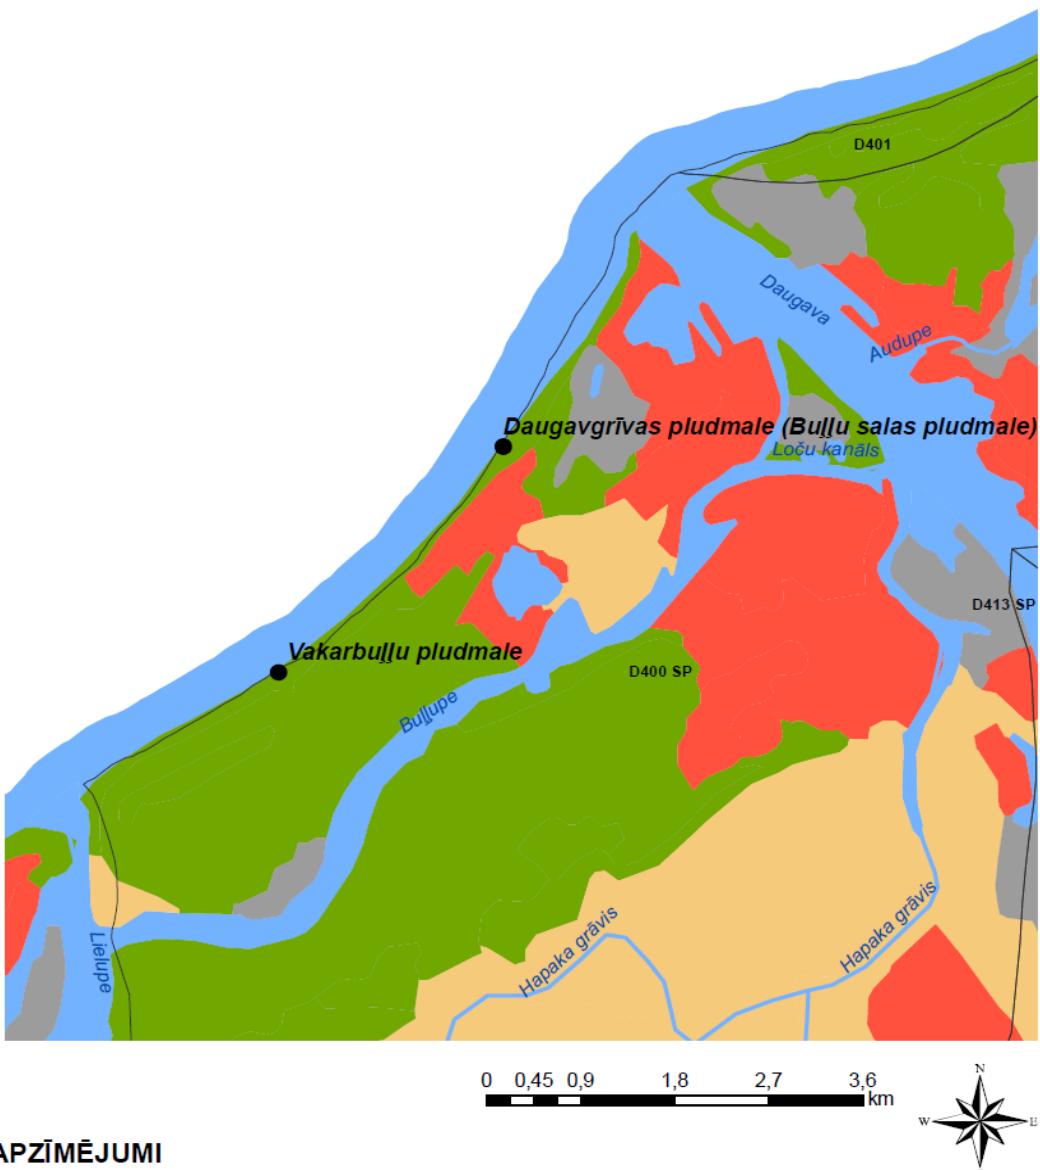

APZĪMĒJUMI

- Peldvietas
- ◻ Ūdensobjekta robeža
- Zemes lietojuma veidi**
 - Mākslīgās virsmas (zonas)
 - Lauksaimniecības teritorijas
 - Meži un pusdabiskās teritorijas
 - Pārmitrās zemes
 - Ūdeņi

9. attēls. Zemes lietojuma veidi Daugavgrīvas salas pludmales apkaimē (avots: LVGMC).



10. attēls. Peldvieta "Vakarbuļļi" (avots: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija).



11. attēls. Peldvieta "Vakarbuļļi" (avots: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija).

3. HIDROĶIMISKAIS UN EKOLOGISKĀS KVALITĀTES RAKSTUROJUMS

Pārejas ūdensobjekta ekoloģiskā kvalitāte ir vidēja - to galvenokārt nosaka novērotās slāpekļa un fosfora koncentrācijas, kā arī Seki diska dziļuma vidējās vērtības un hlorofila a koncentrācijas.

Pārejas ūdensobjekta kvalitāti lielā mērā ietekmē ieplūstošo upju ūdens, jo tajā ieplūst trīs no četrām lielākajām Latvijas upēm – Daugava, Lielupe un Gauja. Daugavai un Lielupei no šo upju nestā piesārņojuma ir pārrobežu (Baltkrievijas, Krievijas, Lietuvas) izcelsme.



12. attēls. Peldvietu atrašanās vieta attiecībā pret Daugavas un Lielupes ieteces vietu jūrā.

Pārejas ūdensobjekta ķīmiskā kvalitāte ir samērā laba. Tā kā tieši peldvietās ūdens paraugi hidroķīmiskai analīzei netiek ņemti, pārejas ūdensobjekta ūdens kvalitāte tiek raksturota, ņemot vērā monitoringa datus, kas iegūti tuvākajā jūras monitoringa stacijā.

Bez tam Rīgas vides stratēģijas rīcības programma 2002. – 2010. gadam paredzēja izvērtēt situāciju un identificēt, novērtēt Daugavas lejteces un Rīgas jūras līča piekrastes potenciālos piesārņojuma avotus. Lai īstenotu šo mērķi, SIA „E Daugava” 2005. gadā veica Rīgas domes Vides departamenta pasūtītu pētījumu „Piesārņojuma avotu identifikācija un tā novērtējums Daugavas lejtecē”⁶.

Daugavgrīvas salas peldvietu ūdens kvalitāte vērtēta arī pēc datiem, kas iegūti no LVĢMC valsts virszemes ūdeņu monitoringa stacijām Daugavas un Lielupes grīvā. Dati precīzi neatspoguļo ūdens hidroķīmiskos un fizikālos rādītājus tieši konkrētajās peldvietās, bet dod priekšstatu par Daugavas un Lielupes iespējamo ietekmi uz peldvietu ūdens kvalitāti (2.tabula).

⁶ Piesārņojuma avotu identifikācija un tās novērtējums Daugavas lejtecē. SIA „E Daugava“, Rīga, 2005.

2. tabula.


Pārejas ūdens objekta pie Daugavas un Lielupes grīvas⁷ ūdens hidroķīmiskie un fizikālie rādītāji.

Parametrs	Mērvienība	2006	2007	2008
		Daugavas grīva	Lielupes grīva	
pH		7.77	8.0	8.1
Elektrov. (EVS)	mkS/cm	2355	1670	382.9
Temperatūra Vid. Max. Min.		9,85°C 21,6°C 0,1 °C	9.4 17.2 0	7.9 ° 17.4 ° 0.1 °
BSP5	Mg/l	1.04	1.2	1.39
N – NH ₄	Mg/l	0.1	0.07	0.03
NNO ₂ ⁻	Mg/l	0.007	0.007	0.005
N NO ₃	Mg/l	0.9	0.6	0.75
Izšķīdušais skābeklis	MgO ₂ /l	9.65		11.9
O ₂ % piesātinājums ar o ₂	%	94.3		97.3
P _{kop}	mgP/l	0.07	0.06	0.05
N _{kop}	mgN/l	1.7	1.4	1.59
P-PO ₄ ³⁻	mgP/l	0.034	0.02	0.02

Ūdens caurspīdība pēc Sekki diska kopumā atspoguļo upju ūdens ieplūdes ietekmi Rīgas līcī, kā arī fitoplanktona attīstību veģetācijas periodā. Piekraistes zonā parasti novērotā caurspīdība svārstās no 1.0 līdz 3.5 m. Periodā no 2001. līdz 2006.gadam novērotā Sekki diska dziļuma vidējā vērtība Rīgas līča pārejas ūdensobjektā bija 2.5 m, bet savukārt mērķa koncentrācija vismaz labai ūdens kvalitātei ir 3 m. Līdz ar to vidējā periodā novērotā vērtība ir klasificējama kā vidējai kvalitātei atbilstoša. Bez tam ilglaicīgais trends (12.att.) norāda uz parametra

⁷ Atskaite par līgumdarbu „Rīgas līča Vecāku piekrastes peldūdens piesārņojuma avotu noteikšana un rekomendācijas tā novēšanai.” Latvijas universitātes hidroekoloģijas institūts. 2003.

pasliktināšanās tendenci pēdējos 6-7 gados, liecinot par ūdens duļķainības palielināšanos.

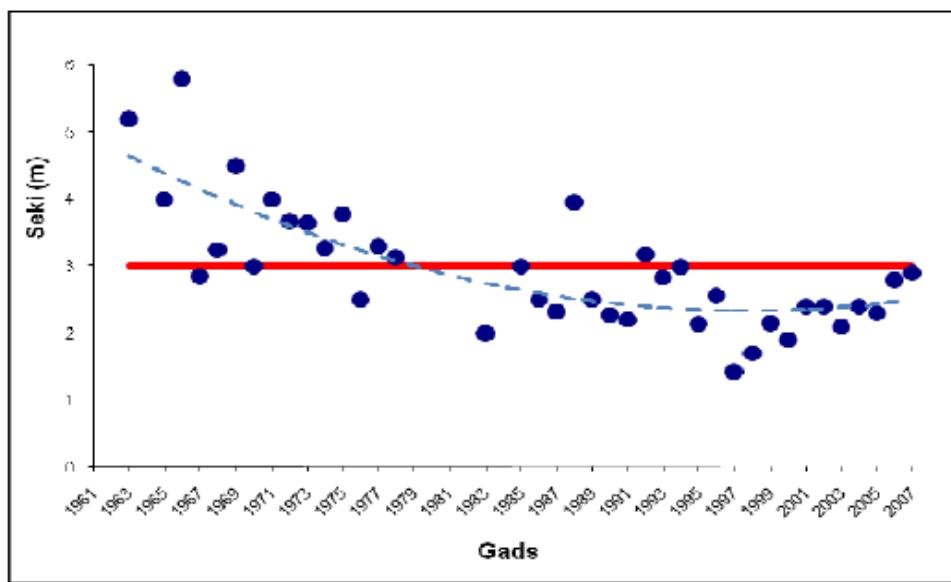

13. attēls. Sekki diskā dziļuma vasaras vidējie lielumi pārejas ūdensobjektā.

4. PIESĀRŅOJUMA AVOTU RAKSTUROJUMS

Vielu ienesi jūrā rada gan dabiskie procesi, gan cilvēka darbība. Izšķirami divi piesārņojuma avotu veidi:

- punktveida piesārņojums – tieša noteikūdeņu izlaide, kā arī piesārņojums, kas nonāk jūrā pa upēm to grīvās; stipri piesārņotu un neattīrītu noteikūdeņu gadījumā rodas straujas, lēcienveida izmaiņas ūdens kvalitātē, tai skaitā var pasliktināties peldūdeņu mikrobioloģiskā kvalitāte;
- izkliedētais jeb difūzais piesārņojums – piesārņojums bez noteiktas lokalizācijas, rodas, ieskalojoties virszemes notecees ūdeņiem, kuri satur paaugstinātas piesārņojošo vielu koncentrācijas, kā arī no saimnieciskās darbības jūrā, piemēram, jūras transporta; parasti rada pakāpeniskas izmaiņas ūdens kvalitātē; izkliedētā piesārņojuma avotu bieži vien ir grūti konstatēt.

Punktveida piesārņojuma avoti Rīgas līča pārejas ūdensobjektam pieguļošajā sauszemes teritorijā un Daugavgrīvas salas peldvietu apkārtnē parādīti 14.attēlā. Kopumā piesārņojumu var radīt šādi avoti:

- Piesārņojums no sateces upēm (Daugavas ūdens ienestais piesārņojums, Lielupes ūdens ienestais piesārņojums);


- Peldvietu tuvumā esošais Rīgas noteikūdeņu bioloģiskās attīrišanas stacijas „Daugavgrīva” attīrīto noteikūdeņu dziļūdens (18m) izlaide (2,5 km attālumā no piekrastes);
- Ar ostas darbību un jūras transportu saistīts piesārņojums (**naftas produktu noplūdes**)
- Izkliedēts piesārņojums, ko rada rekreācija;
- Putnu kolonijas;
- Nesankcionēta noteikūdeņu novadīšana vai noplūdes, kas rodas cauruļvadu sliktā stāvokļa dēļ;

Galvenie iespējamā piesārņojuma avoti pārejas ūdensobjektā ir Daugava un izplūdes no noteikūdeņu bioloģiskās attīrišanas stacijas „Daugavgrīva”, kuru detalizēta analīze ir dota zemāk.

4.1. Piesārņojums no Daugavas

Daugava pēc noteces ir trešā lielākā upe Baltijas reģionā un vislielākā ūdens piegādātāja Rīgas līcim. Tā saņem ievērojamu pārrobežu piesārņojumu, taču tiek piesārņota arī tecējumā caur Latvijas teritoriju, tai skaitā Rīgas pilsētas teritorijā. Kopumā Daugavas ūdeņi Rīgas līcī ienes ap 1300 t fosfora un 67.000 t slāpekļa gadā, sekmējot ūdensbaseina eitrofikāciju. Intensīva fitoplaktona attīstība, pārmērīga organisko vielu sintēze nosaka labvēlīgus apstākļus heterotrofo mikroorganismu augšanai eitroficētajos rajonos.

Analizējot Daugavas ūdeņu lomu vielu aprites bilancē Latvijā kopumā, bet it īpaši - vielu notecē Rīgas līcī, konstatēts, ka Daugavas ūdeņi sastāda 66 % no fosfora noteces, 49 % no kopējā slāpekļa noteces, 53 % no minerālvielu noteces un 64 % no organisko vielu noteces (izteikts kā KSP) Latvijā kopumā.

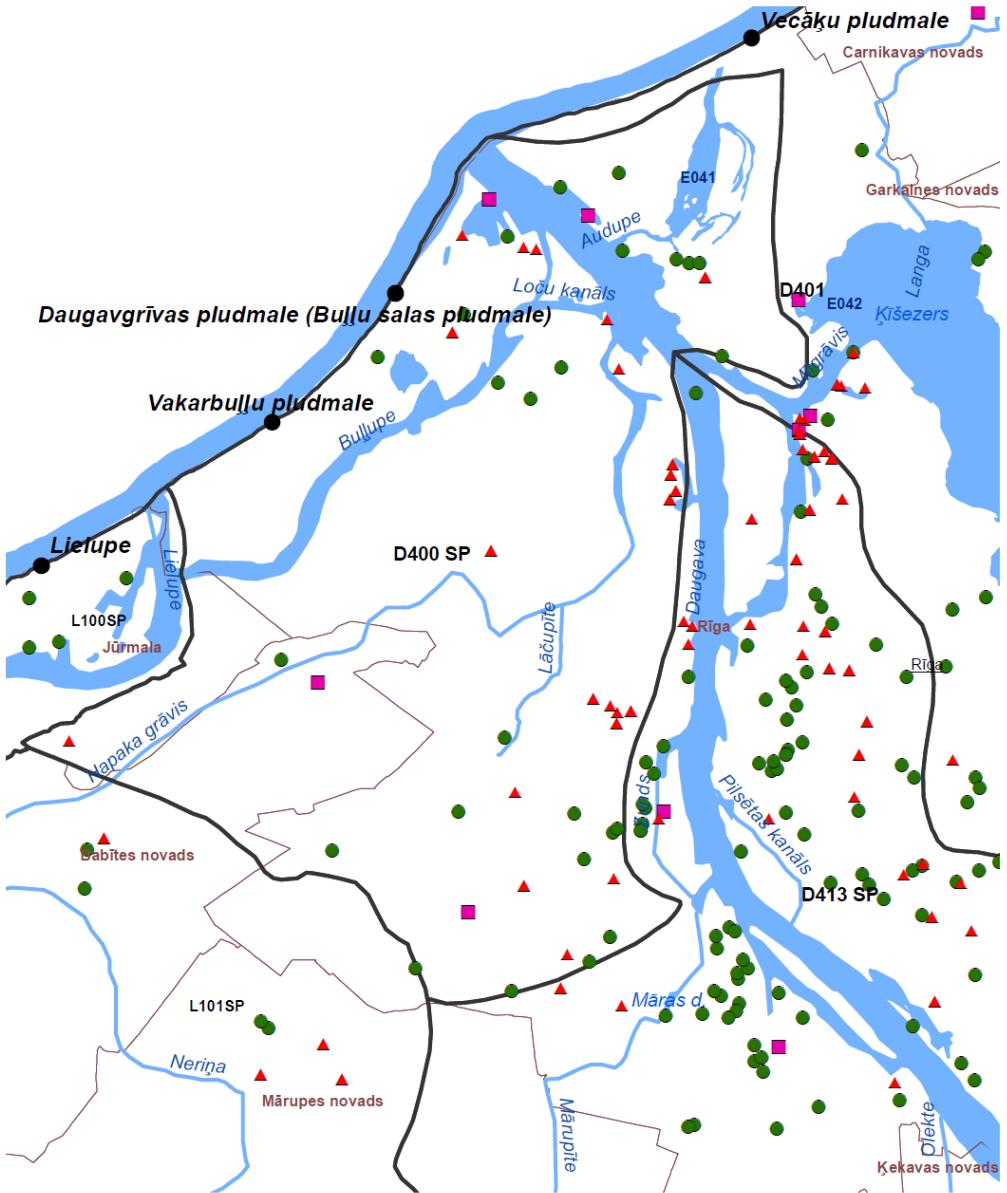

APZĪMĒJUMI

- Notekūdeņu attīrišanas iekārtu izlaides
- ▲ Piesārņotās vietas
- Potenciāli piesārņotās vietas
- Peldvietas
- Ūdensobjekta (ŪO) robeža (ar ŪO kodu)
- Upe
- Ezers
- Novadu robežas

0 0,5 1 2 3 4 km



14.attēls. Punktveida piesārņojuma slodze Rīgas līča pārejas ūdensobjektā un Daugavgrīvas rajonā (avots: LVGMC).

Vielu emisijas pieaugums Daugavas baseinā var ietekmēt ne tikai procesus tās lejtecē, bet arī Baltijas jūrā kopumā, it īpaši - Rīgas līcī. Virszemes ūdeņu kīmiskais sastāvs atspoguļo dažādus apstākļus ūdenstilpes sateces baseinā – ģeokīmiskos, ģeoloģiskos, hidroloģiskos un bioloģiskos procesus, kā arī antropogēnās slodzes intensitāti, turklāt šo procesu relatīvā ietekme uz ūdeņu sastāva veidošanos var visai ievērojami atšķirties.

Pētījums „Piesārņojuma avotu identifikācija un tā novērtējums Daugavas lejtecē”, kurš 2005. gadā tika veikts pēc Rīgas domes Vides departamenta pasūtījuma, apliecinā likumsakarību, ka Daugava normālos hidroloģiskos apstākļos iznes Rīgas līcī daļu bakteriālā, biogēnā un organiskā piesārņojuma, kas galvenokārt koncentrējas virsējā ūdens slānī, kur turpinās tā tālākā destrukcija.

Daugavas lejteces hidroloģiskais režīms vienmēr ir bijis sarežģīts. Tas rada grūti prognozējamas ūdens kvalitātes izmaiņas, kuras savukārt izraisa grūti prognozējamas sekas Rīgas līča piekrastes zonā. **Ūdens masu kustības virziens Rīgas jūras līcī Daugavas grīvas rajonā un dienvidu piekrastē kopumā ir uz ziemeļaustrumiem**, tāpēc Daugavas lejteces piesārņojums tiešā veidā ietekmē Rīgas līča dienvidaustrumu ūdens tīrību. Nepieciešams identificēt potenciālā piesārņojuma avotus un pēc iespējas samazināt to ietekmi, lai nodrošinātu ūdens kvalitāti, t.sk. bakterioloģisko kvalitāti Daugavas lejtecē un tādējādi izslēgtu Rīgas līča dienvidu un dienvidaustrumu piekrastes ūdeņu piesārņojuma risku jebkuros hidroloģiskos apstākļos.

Rīgas Brīvosta

Daugavas grīvā esošā Rīgas brīvosta ir otra lielākā Latvijas osta, kas izstiepusies 15 km garumā abos Daugavas krastos. Tās kopējā teritorija ir 6348 ha, no tiem 4386 ha ir ostas akvatorija. Osta var apkalpot kuģus ar iegrīmi līdz pat 12,2 m. Galvenās kravas Rīgas brīvostā ir konteineri, dažādi metāli, koks, ogles, minerālmēsli, kīmiskās kravas un naftas produkti. Osta apkalpo arī pasažieru un kruīzu kuģus. Brīvostas terminālu kravu pārkraušanas jauda ir 45,0 milj.t. gadā. 2008. gadā pārkrauto kravu apjoms – 29,6 milj.t – bija visaugstākais rādītājs ostas vēsturē.

Naftas produktu noplūdes, kas saistītas ar ostas darbību un kuñošanu var iedalīt avārijas noplūdēs, kas rodas kuģu avāriju, kuģu tehnisku problēmu, pārkraušanas rezultātā, kā arī tīšajās noplūdēs, kad no kuģiem jūrā tiek novadīti naftas produktus saturoši ūdeņi. Lai gan kuģu satiksmes intensitāte Baltijas jūrā palielinās,

nelikumīgi novadīto naftas produktu daudzumam ir tendence samazināties, jo Baltijas jūras valstīs veic intensīvus preventīvos pasākumus šo noplūžu samazināšanai, piemēram, tiek veikti regulāri kontroles lidojumi un satelīti, ostās ir ieviesta netiešās maksas sistēma.

4.2. Piesārņojums no Rīgas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” notekūdeņu dzīlūdens izlaides

Rīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „Daugavgrīva” nodrošina bioloģisko notekūdeņu attīrīšanu. Pēc attīrīšanas ūdens tiek izvadīts Rīgas jūras līcī – aptuveni 2,5 km attālumā no krasta līnijas un 18 m dzīlumā.⁸ Pēdējos gados ievērojami paaugstinās notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte un tas ievērojami uzlabo apkārtējās vides stāvokli Rīgas apkārtnē – it īpaši Daugavā un Rīgas jūras līcī.

Lai samazinātu kopējā slāpekļa koncentrācijas attīrītajos notekūdeņos, SIA „Rīgas ūdens” 2011.gadā plāno uzsākt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, ieviešot notekūdeņu attīrīšanā papildus stadiju – anokso zonu, izveidojot nitrifikācijas - denitrifikācijas procesu.⁹

Šobrīd, Rīgas notekūdeņu attīrīšanas stacijas biogēnu un organisko vielu slodzes, kaut nelielas salīdzinājumā ar Daugavas ienesi, tomēr nenoliedzami ietekmē ieplūdes rajona hidroķīmiskos apstākļus un bioķīmiskos procesus.

Pētījums „Piesārņojuma avotu identifikācija un tā novērtējums Daugavas lejtecē”, kurš 2005. gadā tika veikts pēc Rīgas domes vides departamenta pasūtījuma, apliecinā, ka notekūdeņu ietekmē spēj veidoties ūdens masas ar paaugstinātu piesārņojumu. Šeit novērojumos epizodiski parādās paaugstinātas fosfora un slāpekļa savienojumu koncentrācijas.

Līdzīgi fosfātiem, arī nitrāti dažreiz rādīja augstākas koncentrācijas Rīgas NAI izvada vietā. Tāpat atšķirības starp rajoniem bija saskatāmas arī kopējā slāpeklī, ar pacēlumu Rīgas NAI izvada vietā. Taču šī koncentrāciju starpība bija nenozīmīga, lai ietekmētu procesus ekosistēmā plašākā piekrastes zonā.

⁸ <http://www.rw.lv/lv/par-mums/informacija-par-uznemumu/notekudenu-attirisana/>

⁹ Komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošana Latvijā. Vides ministrija.2010.

5. MAKROALĢU UN FITOPLANKTONA ALĢU, T.SK. ZILAĻĢU IZPLATĪŠANĀS IESPĒJAS

Latvijas jūras piekrastes ūdeņos nav konstatētas makroalģes, kas kaut kādā veidā apdraudētu peldētāju veselību.

Baltijas jūras piekrastes ūdeņos dominē mīkstie sedimenti (smilts), līdz ar to, makroalģes kopumā arī kā kvalitātes indikatori šajā ūdensobjektā nespēlē būtisku lomu. Izplatītākās makroalģes Baltijas jūrā ir brūnalģes un sārtalģes.

Savukārt attiecībā uz fitoplanktona alģēm draudus cilvēku veselībai var radīt pārmēriga zilaļģu savairošanās (t.s. ūdens „ziedēšana”), kuru izdalītie toksīni, alģēm atmirstot, var radīt alerģiskas ādas un gлотādu reakcijas. Lai gan toksīniem piemīt arī hepatotoksiska un neirotoksiska iedarbība, mērenā klimata zonā cilvēku akūtas saindēšanās iespēja ir niecīga. Jāatzīmē, ka pēdējos gadu desmitos vairākos Baltijas jūras rajonos ārpus Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem toksisko alģu "ziedēšanas" intensitāte ir pieaugusi un tiek novērota katru vasaru.

Vakarbuļļu un Daugavgrīvas pludmalēs kopš regulāru novērojumu sākšanas, zilaļģu masveida savairošanās nav konstatēta.

SECINĀJUMI

- ✓ Izvērtējot peldvietu ilglaicīgās mikrobioloģiskās kvalitātes dinamiku, var uzskatīt, ka abās Daugavgrīvas salas peldvietās mikrobioloģiskā kvalitāte pēdējos piecus gadus ir stabili laba. Abās peldvietās ūdens kvalitāte ir novērtēta kā izcila.
- ✓ Par labas ūdens kvalitātes apliecinājumu var uzskatīt arī peldvietai „Vakarbuļli” kopš 2008. gada katru gadu atkārtoti piešķirto Starptautiskā Vides Izglītības fonda (FEE) godalgu „Zilais karogs”.
- ✓ Peldvietu „Vakarbuļli” un „Daugavgrīva” ūdens kvalitāte ir saistīta ar ieplūstošo upju ūdens kvalitāti un tā ir pakļauta gan no Daugavas, gan no Lielupes ienestā piesārņojuma riskam.
- ✓ Rīgas noteikūdeņu attīrišanas stacijas biogēnu un organisko vielu slodzes, kaut nelielas salīdzinājumā ar Daugavas ienesi, arī var ietekmēt ieplūdes rajona hidroķīmiskos apstākļus un bioķīmiskos procesus, t.sk. nav izslēgta paaugstināta mikrobioloģiskā piesārņojuma ieplūde.
- ✓ Biogēno vielu koncentrācijas Daugavgrīvas salas piekrastē liecina tikai par upju ieplūdes ietekmētu vidi, kas ir labvēlīga fotosintezējošo organismu attīstībai, taču ir nekaitīgas peldētājiem.
- ✓ Lai novērstu turpmāku piekrastes ūdeņu eitrofikāciju, kam seko masveida fitoplanktona attīstība, uzmanība jāvelta ne tikai neorganisko, bet arī organisko barības vielu ieplūdes samazināšanai, optimizējot piekrastes apsaimniekošanu, kontrolējot sadzīves noteikūdeņu ieplūdi, sateces baseina mežu izciršanu un augšņu eroziju.
- ✓ Lai gan, kopš tiek veikts peldvietu „Vakarbuļli” un „Daugavgrīva” ūdens monitorings, zilaļgu masveida savairošanās peldvietās un to tuvumā nav konstatēta, to savairošanās iespēja nav izslēdzama, nemot vērā līča eitrofo raksturu un pēdējos gados novēroto zilaļgu masveida parādīšanos vasaras otrajā pusē vairākos Baltijas jūras rajonos ārpus Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem.
- ✓ Ūdens kvalitātes stāvokļa uzlabošanās līcī un pārejas ūdensobjektā lielā mērā ir atkarīga no sateces baseina iekšzemes ūdeņu stāvokļa, un tā uzlabošanai jāveic kompleksi pasākumi gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs. Samazinot eitrofikāciju līcī, tiks novērsta arī iespējamā zilaļgu savairošanās Daugavgrīvas salas peldvietu tuvumā.

Izmantotā literatūra

1. Dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plāns, 2004.–2015., 2004. LU Bioloģijas fakultāte.
2. Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016 – 2021. gadam.
3. G. Eberhards, J. Lapinskis, 2008. „Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi” atlants “Baltijas jūras Latvijas krasta procesi”
4. Guidelines for compiling bathing water profiles. Implementation of the new bathing water directive 2006/7/EC in Estonia, 2009.
5. Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskats Rīgas attīstības plānam 2006. – 2018. gadam.
6. Latvijas Universitātes aģentūra „LU Bioloģijas institūts”. Daugavas ekoloģiskā stāvokļa novērtējums. Salaspils, 2007. Publicēts vietnē Stratēģijas Uzraudzības Sistēma (<http://www.sus.lv>)
7. Lielupes apsaimniekošanas plāns. 2009. 1.6.4. pielikums. Lielupes baseina apgabala pazemes un pārejas ūdensobjektu kvalitātes vērtējums.
8. LR MK noteikumi Nr.692. „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”, 28.11.2017.
9. Piekraistes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātais Vides pārskata projekts
10. Projekts. „Virszemes ūdeņu ekoloģiskās klasifikācijas sistēmas zinātniski pētnieciskā izstrāde atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā” Nobeiguma atskaite par 2009. gadu. Latvijas universitāte, 2009.
11. Rīgas attīstības ilgtspējības iespējas un izaicinājumi, 2005. Rīgas dome, Rīgas vides centrs „Agenda 21”, LU GZZF
12. Rīgas domes 19.06.2007. saistošie noteikumi Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā".